

SIEMENS

Circuit breaker with electronic trip units of the 5 / 8 series

Leistungsschalter mit elektronischen Auslösern der 5er- / 8er-Reihe

Disjoncteurs avec des déclencheurs de la série 5 / 8

Interruptores automáticos, con disparadores de la serie 5 / 8

Interruttori automatici con sganciatori elettronici della serie 5 / 8

Disjuntor com disparadores eletrônicos da série 5 e 8

5 / 8 serisi elektronik tetikleyicilere sahip güç şalteri

Автоматический выключатель с электронными

расцепителями серии 5 / 8

Wyłącznik mocy z wyzwalaczami elektronicznymi serii 5 / 8

采用 5 / 8 系列电子跳闸单元的断路器



3VA61.. - J..1 3VA62.. - K..1

3VA61.. - K..1 3VA62.. - J..1

UL489

Operating Instructions
Instruções de Serviço

Betriebsanleitung
İşletme kılavuzu

Notice d'utilisation

Руководство по эксплуатации

Instructivo

Instrukcja obsługi

Istruzioni operative
使用说明



EN

DANGER

Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.



NOTICE

Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.



DE

GEFAHR

Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsfahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einschalt Sicherung versehen werden. Vor dem Wiedereinschalten der Stromquellen müssen alle Abdeckungen wieder angebracht werden.



HINWEIS

Installations- und Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.



DANGER

Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.



ES

PELIGRO

Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.



NOTA

La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.



NOTIFICATION

L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.



PT

PERIGO

Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloquie todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho. Volte a colocar todas as coberturas antes de voltar a ligar as fontes de alimentação.



ATENÇÃO

A instalação e manutenção têm de ser efetuadas por pessoal qualificado.



NOTA

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.



RU

ОПАСНО

Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства. Перед включением питания снова установите все крышки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.



TEHLİKE

Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalıdır ve bir açma emniyetiyle donatılmalıdır. Güç kaynakları tekrar açıldan önce tüm kapaklar yerlerine takılmalıdır.



Technical Support:

Internet: <http://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support>

中	危険	HR	OPASNOST
危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。		Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda.Prije rada na uređaju potrebno je isključiti sve izvore struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje potrebno je opet postaviti sve poklopce.	
 注意 安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。		NAPOMENA Montažu i održavanje treba obavljati kvalificirano osoblje.	
FI	VAARA	БГ	ОПАСНОСТ
Vaarallinen jänntie. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytketyminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelot tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytketään uudelleen päälle.		Опасно напряжение. Опасность за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капаци на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството.	
 HUOMAUTUS Asennus- ja huoltotöt on annettava pätevän ammattilaisen suoritettavaksi.		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.	
EE	OHT	LV	BĪSTAMI
Ohtlik pingi. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hoolustöid lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada.		Bīstams spriegums. Letālu sekū vai smagu traumu riski. Pirms veicat darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet un nobloķējet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegus.	
 MÄRKUS Paigaldus- ja hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.		BRĪDINĀJUMS Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.	
LT	PAVOJUS	DA	FARE
Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Pries dīrbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltini, vėl uždékite visus dangčius.		Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes.	
 NUORODA Irengimā ir techninē priežiūrā turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.		BEMÆRK Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannede personale.	
MT	PERIKLU	NL	GEVAAR
Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew koriment serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriċi tiegħu u sakkar kontra xegħil mill-ġdid aċċidentalji. Erġa' installa l-ġħażżeen kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriċi fl-apparat.		Gevaarlike spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt.	
 AVVIZ L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jitwettqu minn personal ikkwalifikat.		OPMERKING Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwali-ficeerd personeel.	
EL	KINΔYNOΣ	GA	CONTÚIRT
Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενέργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα, προτού ενέργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια.		Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gumhacht a sholáthraíonn an gléas seo a chur ar siúl arís.	
 ΠΡΟΣΟΧΗ Η εγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.		FÓGRA Ní mórt don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag pearsana cálilithe.	
RO	PERICOL	SV	FARA
Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Opriti și blocați alimentarea cu energie și acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacile înainte de a porni alimentarea cu energie și acestui dispozitiv.		Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utför på utrustningen ska strömförsljningen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på.	
 INSTIINTARE Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personal calificat.		OBS Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.	
CZ	NEBEZPEČÍ	SL	NEVARHOST
Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie. Před opětovným připojením zařízení vrátte všechny kryty na svá místa.		Nevarna napetost. Nevarnost za življenne ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove.	
 POZNÁMKA Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.		OPOMBA Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno osebje.	
SK	NEBEZPEČENSTVO	HU	VESZÉLY
Nebezpečné napäťie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ľahkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia. Pred zapnutím napájania tohto zariadenia najprv nasadte späť všetky kryty.		Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapcsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni.	
 UPOZORNENIE Inštalačiu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.		MEGJEGYZÉS A telepítést és a karbantartást kizárolag szakképzett személyzet végezheti.	

		EN	DANGER
ES		FR	DANGER
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.	

Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具




PZ2

0.6 x 3.5 mm




1/8" [3.2 mm]
5/32" [4 mm]
5/16" [8 mm]Ø 3/16"
Ø [4.5 mm]

cal. ISO 6789





Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Contenido / 供货范围







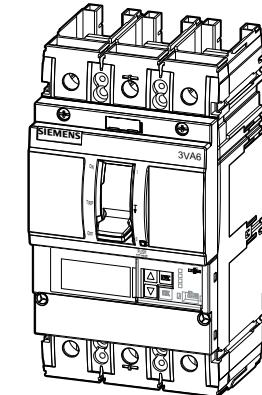


3VA6 150 / 250

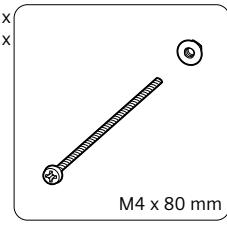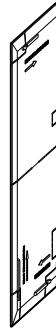
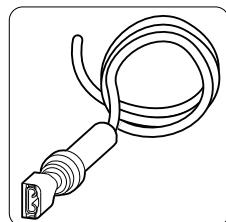
3 P: 2 x
4 P: 4 x3P: 4 x
4P: 6 x3VA6... - .KP3.
3VA6... - .KQ3.

Test / Test / Test / Test / 测试

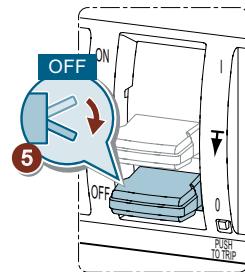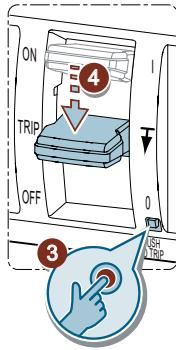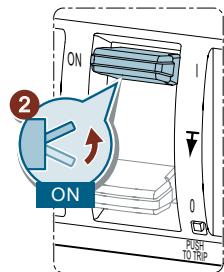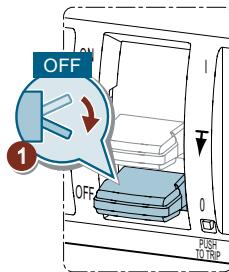

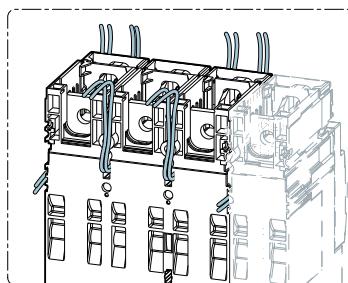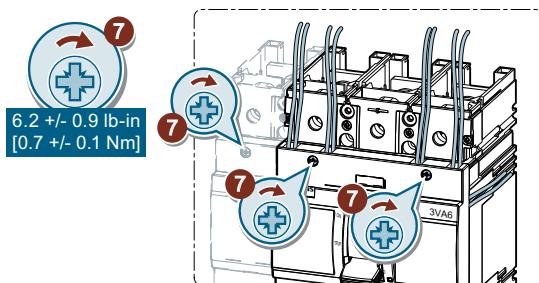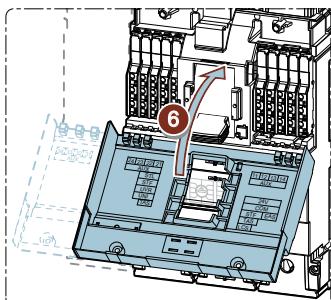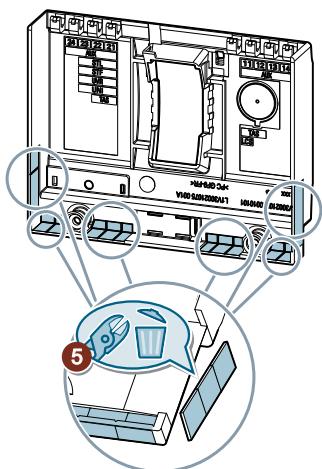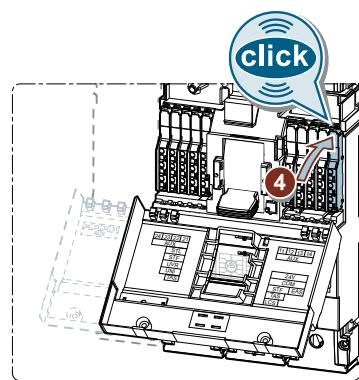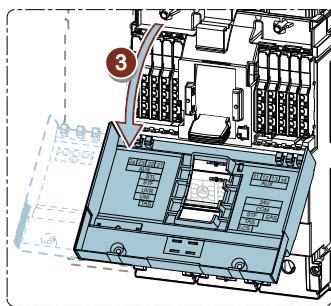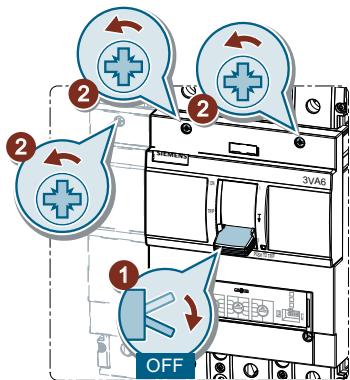

	EN	DANGER
Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.		
ES	PELIGRO	FR
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		

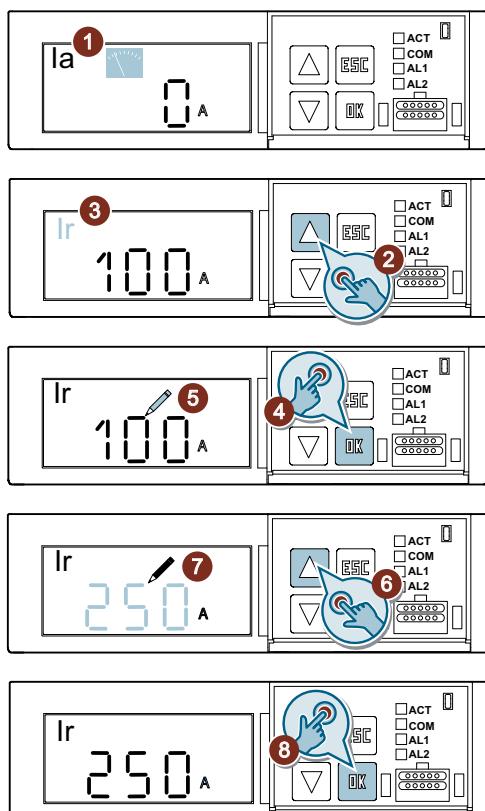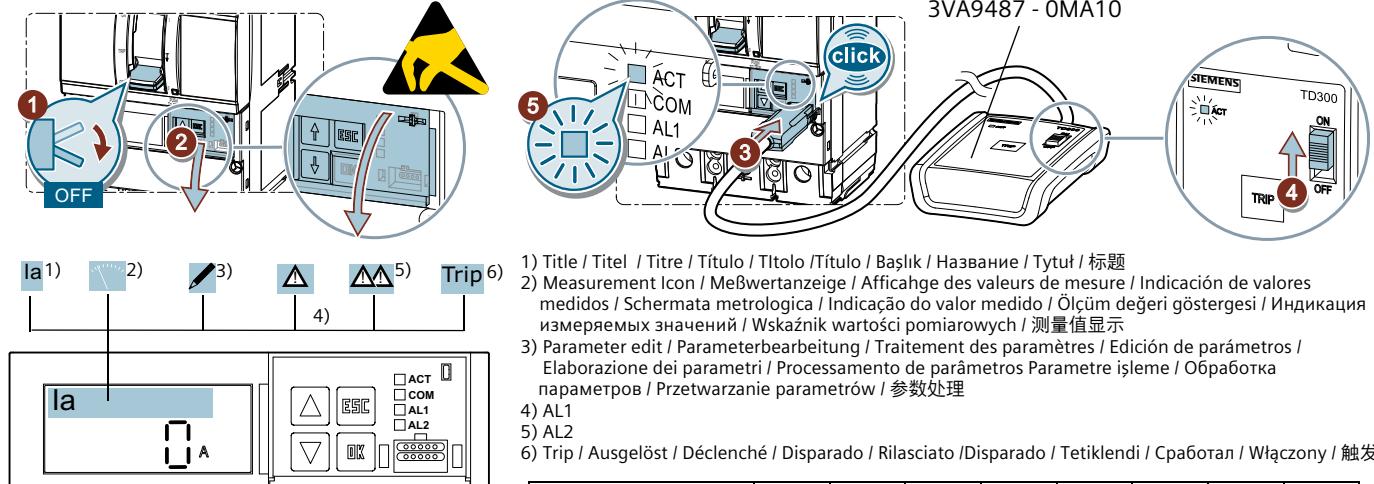

	ETU50 LSI	ETU56 LSI	ETU56 LSIG	ETU80 L	ETU80 LSIG	ETU85 LSI	ETU856 LSI	ETU860 LSIG
I a /A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I b /A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I c /A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I N /A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I g /A	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓
V ab /V	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
V bc /V	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
V ca /V	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
f /Hz	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
W /W	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
VAR /kvar	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
PF	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
W /Wh	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Ir /A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
tld /s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tc /Tp	—	—	—	—	—	—	—	—
ThM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Isd /A	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
tsd /s	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
I ² tsd	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
ZSI S	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
ZSI G	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
Ii /A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IN /A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ig /A	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓
GF M	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓
Arc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
tg /s	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓
I ² tg	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓
Ig A /A	—	—	✓	—	✓	—	—	✓
Ib /A	—	—	—	—	—	—	—	—
tb /s	—	—	—	—	—	—	—	—
Iλ /A	—	—	—	—	—	—	—	—
I<<	—	—	—	—	—	—	—	—
t<<	—	—	—	—	—	—	—	—



Information / Information / Informations / Información / 信息



	< 20 % I_n	> 20 % I_n	> 90 % I_r	> 105 % I_r	> 90 % T	a)	Replace breaker ^{b)}
ACT							
COM							
AL1							
AL2							

a) Temperature alarm / Temperaturalarm / Alarme de température / Alarma de temperatura / Allarme di temperatura /
Alarme da temperatura / Sıcaklık alarmı / Аварийный сигнал температуры / alarm termiczny / 温度报警

b) Replace breaker / Leistungsschalter austauschen / remplacer disjoncteur / sustituir el interruptor automático / sostituire l'interruttore / substituir disjuntor / devre kesiciyi değiştiririz / замена выключателя / wymienić wyłącznik / 请更换断路器

ETU820 / ETU830 / ETU850 / ETU856 / ETU860							
 ACT							
EN	An ext. 24 V DC supply is required for measurement data acquisition (24V module, EFB300, COM800, COM100, COM060)	PT	Para a recolha de dados de medição é necessária uma alimentação externa de 24 V DC (módulo de 24 V, EFB300, COM800, COM100, COM060)				
DE	Für die Messdatenerfassung wird ein ext. 24 V DC Versorgung benötigt (24V Modul, EFB300, COM800, COM100, COM060)	TR	Ölçüm verisi kaydı için harici bir 24 V DC beslemeye ihtiyaç duyulur (24V modül, EFB300, COM800, COM100, COM060)				
FR	La saisie des données de mesure nécessite une alimentation 24 V CC externe (module 24 V I, EFB300, COM800, COM100, COM060).	PL	Для сбора и регистрации измеренных значений требуется внеш. блок питания 24 В пост. тока (модуль 24 В, EFB300, COM800, COM100, COM060)				
ES	Para poder adquirir los datos medidos se precisa un fuente de alimentación esterna de 24 V DC (módulo de 24 V, EFB300, COM800, COM100, COM060)	PY	Do rejestracji danych pomiarowych konieczne jest zasilanie zewn. 24 V DC (moduł 24 V, EFB300, COM800, COM100, COM060).				
IT	Per il rilevamento dei dati di misura è necessaria un'alimentazione esterna a 24 V DC (Modulo 24V, EFB300, COM800, COM100, COM060)	中	采集测量数据需要一个外部 24 V DC 电源 (24V 模块, EFB300, COM800, COM100, COM060)				


		EN	DANGER
ES	PELIGRO	FR	DANGER
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.			Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.


Information / Information / Informations / Información / 信息

COM	EN Communication not active	Communication setup / Error	Communication active
	DE Kommunikation inaktiv	Kommunikationsaufbau / Fehler	Kommunikation aktiv
	FR Communication inactive	Etablissement de la communication / Erreur	Communication activée
	ES Comunicación inactiva	Establecimiento de comunicación / Error	Comunicación activa
	IT Comunicazione non attiva	Stabilire la comunicazione / Errore	Comunicazione attiva
	PT Comunicação inativa	Estabelecimento da comunicação / Erro	Comunicação ativa
	TR İletişim devre dışı	İletişim kuruluyor / Hata	İletişim aktif
	PL Связь неактивна	Структура коммуникации / Ошибка	Коммуникация активна
	PY Komunikacija nieaktywna	Nawiązanie komunikacji / Błąd	Komunikacja aktywna
	中 通信未激活	通信结构 / 错误	通信激活

Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安装

EN	Option
DE	Option
FR	Option
ES	Opción
IT	Opzione
PT	Opção
TR	Opsiyon
PY	Опция
PL	Opcja
中	选项

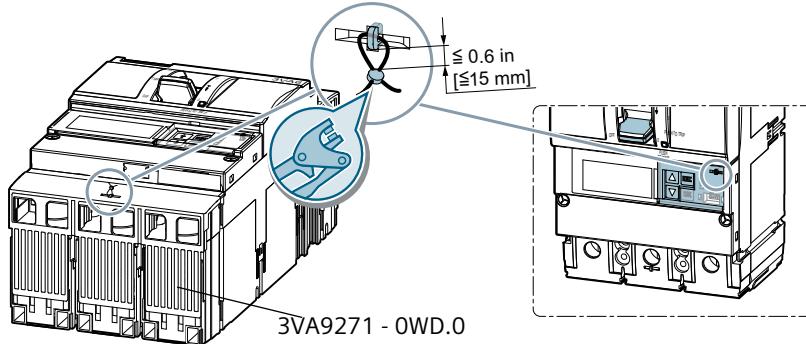

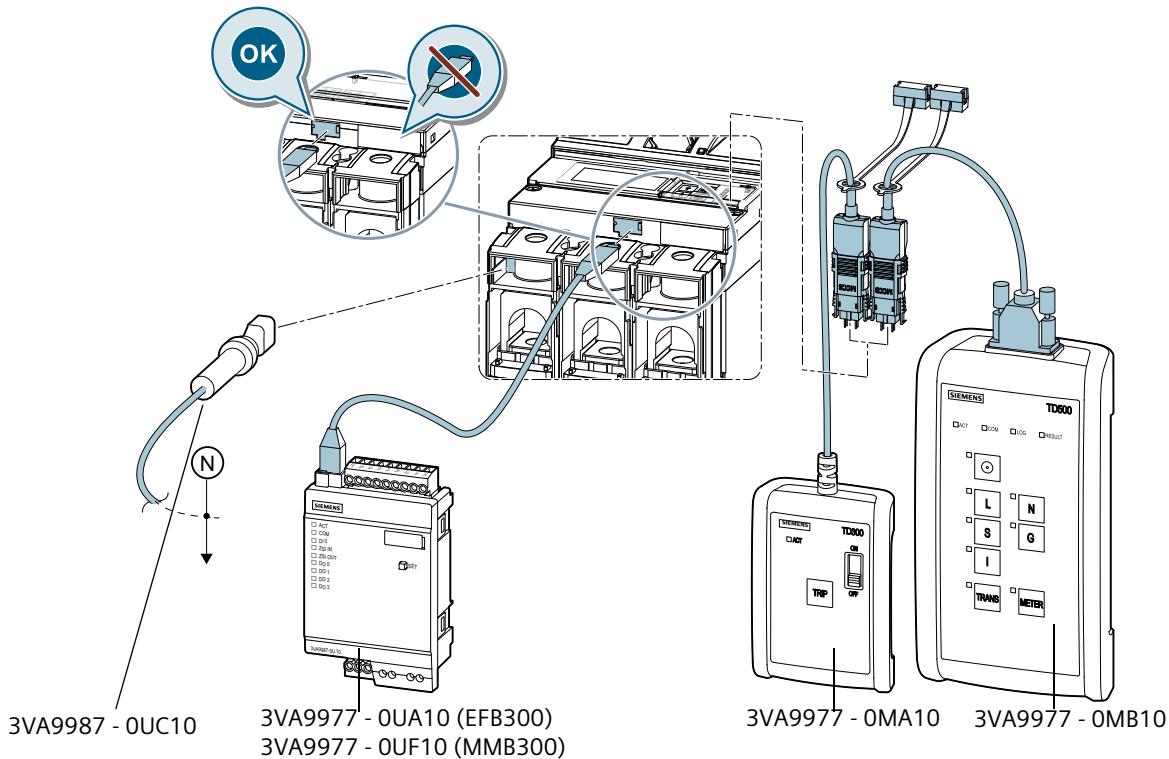

		EN DANGER Arcing hazard. Will cause death or serious injury. One barrier method must be applied, as noted, per the specific application parameters.
DE	GEFAHR Lichtbogengefahr. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Eine der aufgeführten Isolationsmaßnahmen muss, entsprechend den spezifischen Anwendungsparametern, vorgenommen werden.	FR DANGER Danger d'arc. Danger des mort ou risque de blessures graves. Une méthode de barrière faut utilisées, comme indiqué, conformément à paramètres spécifiques de la utilisation
ES	PELIGRO Peligro de arco eléctrico Puede causar la muerte o lesiones graves. Es necesario aplicar, en base a los parámetros específicos de la aplicación, uno de los métodos de aislamiento indicados.	IT PERICOLO Pericolo di formazione d'arco elettrico. Può provocare la morte o gravi lesioni. Deve essere applicato un metodo di barriera, come già menzionato, che sia conforme ai parametri dell'applicazione.
PT	PERIGO Perigo de formação de arco voltaico. Perigo de morte ou ferimentos graves. É necessário aplicar um método de barreira de separação, como referido, de acordo com os parâmetros de aplicação específicos.	TR TEHLİKE Kıvılcım tehlikesi. Ölüm ya da ciddi yaralanmaya sebebiyet verir. Özel uygulama parametrelerinde belirtildiği şekilde tek bariyer yönteminden yararlanılmalıdır.
РУ	ОПАСНО Опасность электрической дуги. Может привести к смерти или серьезным травмам. Метод барьера должен быть применен, как уже отмечено, в соответствии с прикладными параметрами.	PL ZAGROŻENIE Ryzyko wyładowań łukowych. Mogą powodować utratę życia lub poważne obrażenia. Jak już wspomniano, należy zastosować jedną z metod ochronnych dla określonych parametrów użycia.
中	危险 电弧危险。将导致死亡或重伤。 必须如所述那样，根据特定应用参数应用一种屏障法。	HR OPASNOST Opasnost od iskrenja. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Potrebno je koristiti metodu jedne prepreke, kao što je navedeno, po posebnim parametrima primjene.
FI	VAARA	БГ ОПАСНОСТ

		EN	DANGER
ES	PELIGRO	FR	DANGER
	Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.

EE	OHT	LV	BĪSTAMI
	Keevituskaare oht. Võib olla eluohtlik või tekitada tõsiseid vigastusi. Rakendada tuleb ühte tökkemeetodit vastavalt spetsiifilistele rakendusparameteeritele.		Lokizlādes risks. Izraisa nāvi vai smagus miesas bojājumus. Vienas barjeras metode saskaņā ar minēto jāizmanto katras konkrētās ierīces parametriem.
LT	PAVOJUS	DA	FARE
	Lanko susidarymo pavojas. Sukels mirtį arba rimtą sužalojimą. Konkrečių naudojimo atveju parametrams reikia taikyti, kaip nurodyta, vieno barjero metodą.		Lysbud fare. Forårsager død eller alvorlige kvæstelser. En afspæringsmetode skal bruges, som nævnt, efter de specifikke anvendelsesparametre.
MT	PERIKLU	NL	GEVAAR
	Periklu ta' arkjar (arcing). Dan jista' jikkawża mewt jew korimenti gravi. Kif gie nnotat, jista' jintuża metodu ta' protezzjoni wieħed biss skont il-parametri specifiċi tal-applikazzjoni.		Gevaar van vonken. Leidt tot de dood of ernstig letsel. Er moet een blokkeringsmethode zijn toegepast (zoals opgemerkt) via de specifieke toepassingsparameters.
EL	KINΔΥΝΟΣ	GA	CONTÚIRT
	Kίνδυνος σπινθηρισμών. Προκαλείται θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Πρέπει να εφαρμόζεται μία μέθοδος φραγμού, όπως επισημαίνεται, για τις συγκεκριμένες παραμέτρους εφαρμογής.		Baoil stuála. Beidh sé ina chúis bháis nó tromghortaithe Ní mór modh coiscithe amháin a fheidhmiú mar a cuireadh in iúl, de réir na bparaiméadar feidhme sainiúla.
RO	PERICOL	SV	FARA
	Pericol de arc electric. Aceasta va provoca decesul sau o vătămare gravă. Trebuie să se aplice o metodă de barieră, conform indicațiilor, îninând cont de parametrii specifici ai aplicației.		Överslagsrisk. Kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. Som nämnts måste en barriärmetod tillämpas enligt de specifika applikationsparametrarna.
SK	NEBEZPEČENSTVO	SL	NEVARNOST
	Nebezpečenstvo vzniku el. oblúka. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku vážnych zranení. Použitý musí byť jeden spôsob vytvorenia bariéry, ako to už bolo uvedené, podľa parametrov konkrétnej aplikácie.		Nevarnost iskrenja. Nevarnost za življenje ali nevarnost hudih poškodb. Uporabiti je treba eno metodo blokade, kot je navedeno, glede na parametre specifične aplikacije.
CZ	NEBEZPEČÍ	HU	VESZÉLY
	Nebezpečí vzniku elektrického oblouku. Může způsobit usmrcení nebo vážné poranění. Je nezbytné použít uvedenou metodu jedné bariéry dle specifických parametrů dané aplikace.		Ívkisülés veszélye. Halált vagy komoly sérülést okoz. Ahogy már említettük, az adott alkalmazási paraméterekek megfelelő szigetelési módot kell alkalmazni.


			480 V AC 500 V DC	600 V AC 600 V DC	match barrier requirements / Isolationsanforderungen einhalten / Exigences de barrières respectées / Cumplir requisitos de aislamiento entre fases / coordinare i requisiti per barriera di separazione / corresponde aos requisitos da barreira / bariyer gereksinimlerini eşleştir / соответствуют требованиям к барьери / dopasuj wymagania dot. barier / 匹配屏障要求	
		3VA9.4.-0JB1. 3VA9.4.-0JG1. 3VA9.4.-0JD1. 3VA9.4.-0JK1.	—	A B D	 3VA9272-0WA00	
		3VA9.4.-0JA12	—		 3VA9272-0WA00	
		3VA924.-0JJ13 3VA924.-0JC13 3VA924.-0JJ22 3VA924.-0JC22 3VA924.-0JF60	—	D		
		3VA924.-0QA00	—	A B D	 3VA9271-0WD.0	
		3VA927.-0QB00	D F	D	 3VA9271-0WF.0	
		3VA924.-0QE.0	C	G H	 3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	
		3VA924.-0QA00	D F	D	 3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	
		3VA927.-0QB00	D F	D	 3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	
		3VA924.-0QE.0	C	G H	 3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	
		3VA924.-0QA00	—	A B D		
		3VA927.-0QB00	D F	D		
		3VA924.-0QF.0	C	G H		
		3VA924.-0QA00	E F	D E F		
		3VA927.-0QB00	D F	D		
		3VA924.-0QF.0	C	G H		
			—	no barrier requirements / keine Isolationsanforderungen / Pas d'exigences de barrières / No hay requisitos de aislamiento entre fases / nessun requisito per barriera di separazione / não há requisitos de barreira / bariyer gereksinimleri yok / требования к барьери отсутствуют / brak wymagań dot. barier / 无屏障要求		

		EN	DANGER
ES	PELIGRO	FR	DANGER
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.	


	Information / Information / Informations / Información / 信息	
--	--	--

		EN	DANGER
DE	GEFAHR	FR	DANGER
Lichtbogengefahr. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Stellen Sie sicher, dass die vom Werk mitgelieferte Klebeisolierung für alle Anwendungen, bei denen kein Zubehör zur Auslösesperre verwendet wird, angebracht ist. Setzen Sie den Leistungsschalter nicht ohne die Isolierung ein.		Danger d'arc. Danger des mort ou risque de blessures graves. Vérifier que l'isolateur autocollant fournit soit en place pour toutes les applications sans interverrouillage de déclenchement. Ne pas utiliser le disjoncteur si l'isolateur manque.	
ES	PELIGRO	IT	PERICOLO
Peligro de arco eléctrico Puede causar la muerte o lesiones graves. Cerciórese de que el aislador adhesivo suministrado de fábrica esté colocado para todas la aplicaciones en las que no se use un accesorio de enclavamiento de disparo. No aplique el interruptor si se ha perdido el aislador.		Pericolo di formazione d'arco elettrico. Può provocare la morte o gravi lesioni. Assicurarsi che l'isolamento adesivo fornito sia utilizzato per tutte le applicazioni senza un blocco di attivazione. Non utilizzare l'interruttore automatico se manca l'isolamento.	
PT	PERIGO	TR	TEHLIKE
Perigo de formação de arco voltaico. Perigo de morte ou ferimentos graves. Certifique-se de que o elemento isolante adesivo, tal como fornecido pela fábrica, está colocado para todas as aplicações que não utilizam um acessório de bloqueio da ativação. Não ative o disjuntor se o elemento isolante estiver em falta.		Kıvılcım tehlikesi. Ölüm ya da ciddi yaralanmaya sebebiyet verir. Fabrikadan temin edilen yapıştırıcı yalıtkan maddenin güvenlik kılıdı olmayan tüm alanlara uygulandığından emin olun. Yalıtkan madde yoksa kesiciyi kullanmayın.	
РУ	ОПАСНОЕ	PL	ZAGROŻENIE
Опасность электрической дуги. Может привести к смерти или серьезным травмам. Позаботьтесь о наличии клейкой изоляции в том виде, в котором поставляется изготовителем, для всех приложений, не использующих аварийные устройства отключения.		Ryzyko wyładowań łukowych. Mogą powodować utratę życia lub poważne obrażenia. W przypadku wszelkich zastosowań niewymagających użycia samowyzwalacza blokującego należy się upewnić, że izolacja samoprzylepna jest na swoim miejscu, tak jak było w stanie fabrycznym. Proszę nie stosować wyłącznika, jeśli nie ma izolacji.	
中	危险	HR	OPASNOST
电弧危险。将导致死亡或重伤。 确保将出厂时随附的粘性绝缘体正确应用于未采用跳闸互锁附件的所有应用。请勿在缺少绝缘体的情况下应用断路器。		Opasnost od iskrenja. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Svakako upotrijebite ljepljivi izolator, koji je isporučen iz tvornice, za svaku primjenu koja nema sigurnosnu sklopku za blokiranje aktivacije. Ne koristite prekidač ako nema izolatora.	
FI	VAARA	БГ	ОПАСНОСТ
Valokaaren vaara. Seurausena on vakava loukkaantuminen tai kuolema. Varmista, että tarttuva eriste, joka on toimitettu tehtaalta, on paikoillaan kaikkia sellaisia käyttötarkoituksesta varten, joissa ei käytetä suojarilelisävarustetta. Älä käytä katkaisijaa, jos eriste puuttuu.		Опасност от електрическа дъга. Може да причини смърт или сериозни наранявания. Уверете се, че фабрично предоставеният залепящ се изолатор е на мястото си при всички приложения, за които не се използва блокиращо потока устройство. Не поставяйте прекъсвач, ако изолаторът липсва.	
EE	OHT	LV	BISTAMI
Keerituskaare oht. Võib olla eluohtlik või tekitada tõsiseid vigastusi. Veenduge, et tehase väljastatud kleepuv isolator oleks paigaldatud köögiks rakendusteks, kus ei kasutata rakendumisvastast lukku (lisavarustus). Kui isolator puudub, ärgi rakendage kaitset.		Lokizlādes risks. Izraisa nāvi vai smagus miesas bojājumus. Nodrošiniet, lai līmējamais izolators būtu tādā stāvoklī, kādā tas piegādāts no ražotnes, un tas tiktu izmantots visām ierīcēm, kam nav atslēgšanas bloķēšanas piederuma. Neizmantojet jaudas slēdzi bez izolatora.	



LT	⚠ PAVOJUS	DA	⚠ FARE
Lanko susidarymo pavojus. Sukels mirč arba rimtą sužalojimą. Isitikinkite, kad lipnusis izoliatorius, pateikiamas iš gamyklos, yra savo vietoje visais naudojimo atvejais, kai nenaudojamas atskyriklio blokavimo priedas. Nenaudokite pertraukiklio, jei nėra izoliatoriaus.			Lysbud fare. Forårsager død eller alvorlige kvæstelser. Sørg for, at den hæftende isolator, som leveret fra fabrikken, er sat på alle anvendelser, der ikke bruger en låseenhed. Brug ikke afbryderen, hvis isolatoren mangler.
MT	⚠ PERIKLU	NL	⚠ GEVAAR
Periklu ta' arkjar (arcing). Dan jista' jikkawża mewwt jew korimenti gravi.			Gevaar van vonken. Leidt tot de dood of ernstig letsel. Zorg er beslist voor dat de plak-isolator, zoals door de fabriek geleverd, op zijn plaats aanwezig is voor alle toepassingen die geen accessoire voor activeringsblokkering gebruiken. Pas de onderbreker niet toe als de isolator ontbreekt.
EL	⚠ KINΔΥΝΟΣ	GA	⚠ CONTÚIRT
Kínðunoς σπινθηρισμών. Προκαλείται θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Βεβαιωθείτε ότι ο μονωτής κόλλας, όπως τον προμηθεύει το εργοστάσιο, είναι σε θέση για όλες τις εφαρμογές χωρίς να χρησιμοποιείται αξεσουάρ μανδάλωσης. Μην εφαρμόζετε θραυστήρα εάν λείπει το μονωτικό.			Baol stuála. Beidh sé ina chúis bháis nó tromghortaithe Cinnigh go bhfuil an t-inslitheoir greamaitheach, mar a soláthraíodh ón mhonarchain é, suite do gach gaireas nach n-úsáideann oiríúint chomh-ghlasáil tuislithe. Ná feidhmigh scoradán má tá an t-inslitheoir in easnamh.
RO	⚠ PERICOL	SV	⚠ FARA
Pericol de arc electric. Acesta va provoca decesul sau o vătămare gravă.			Överslagsrisk. Kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.
Asigurați-vă că izolația adezivă livrată din fabrică este la locul său pentru toate aplicațiile în care nu se folosește un accesoriu de interblocare a declanșatoarelor. Nu aplicați întrerupătorul dacă lipsește izolația.			Se till att den vidhäftande isolatorn, som levereras från fabriken, är på plats för alla applikationer som inte använder en utlösningsmekanism för brytare. Använd inte brytare om isolatorn saknas.
SK	⚠ NEBEZPEČENSTVO	SL	⚠ NEVARNOŠT
Nebezpečenstvo vzniku el. oblúka. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku vážnych zranení. Zabezpečte, aby pri všetkých aplikáciách ktoré nevyužívajú zariadenia núdzového odstavenia sa použil adhézny izolátor tak, ako je dodaný z výroby. Ak izolátor chýba, istič nezapínať.			Nevarnost iskrenja. Nevarnost za življjenje ali nevarnost hudih poškodb. Gondoskodjon róla, hogy a gyárilag biztosított ragasztós szigetelő minden kioldóberendezés használata nélküli alkalmazásnál a helyén legyen. Ne használja a megszakítót, ha a szigetelő hiányzik.
CZ	⚠ NEBEZPEČÍ	HU	⚠ VESZÉLY
Nebezpečí vzniku elektrického oblouku. Může způsobit usmrcení nebo vážné poranění. Dbejte na to, aby při všech aplikacích bez použití vypínačového blokovacího prvku byl na zařízení umístěn nalepovací izolátor dodaný z výroby. Nespinejte jistič, pokud izolátor chybí.			Ívkisülés veszélye. Halált vagy komoly sérülést okoz. Ahogy már említettük, az adott alkalmazási paramétereknek megfelelő szigetelési módot kell alkalmazni.

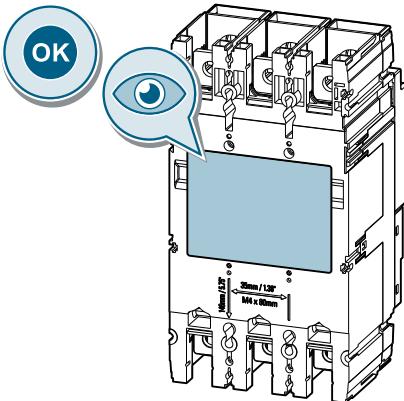


3VA9.4. - 0KP.0
3VA9.4. - 0KD.0
3VA9078 - 0VM10
3VA9078 - 0VM30

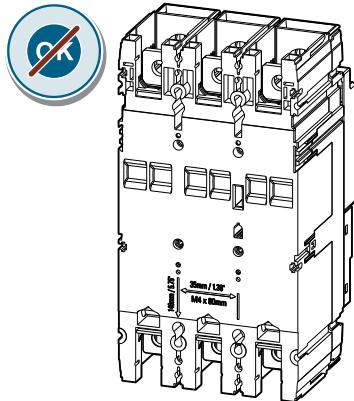

3VA9.4. - 0KP.0
3VA9.4. - 0KD.0

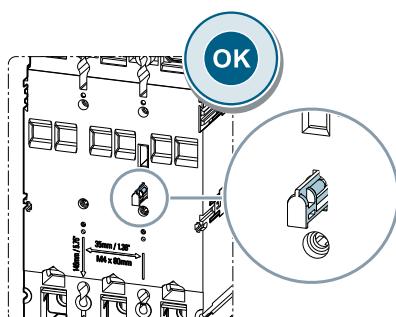
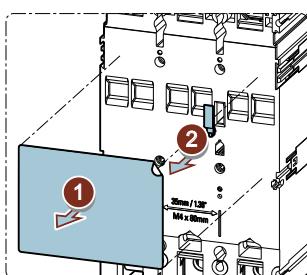


3VA9078 - 0VM10
3VA9078 - 0VM30

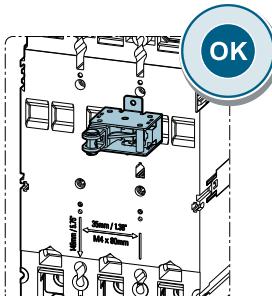



		EN	DANGER
ES	PELIGRO	FR	DANGER
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.	Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.		

i Information / Information / Informations / Información / 信息 **i**

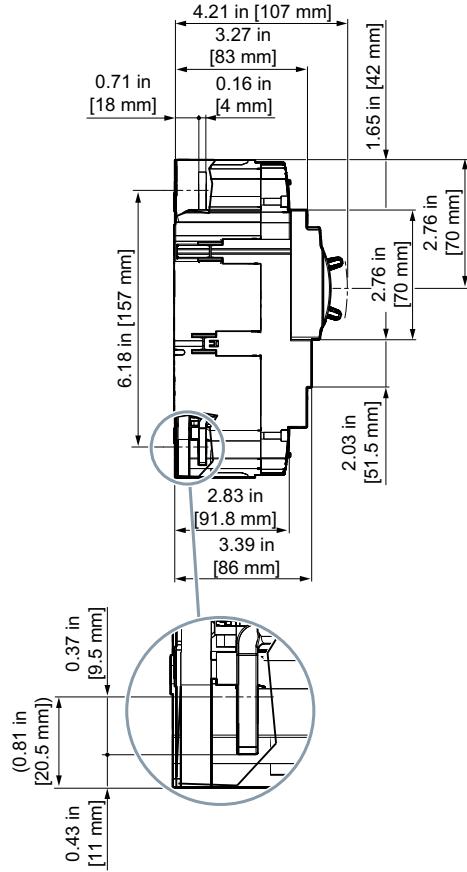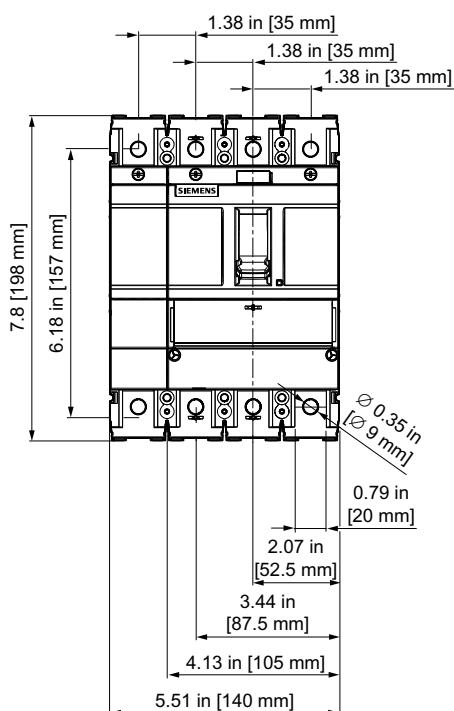



Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安裝

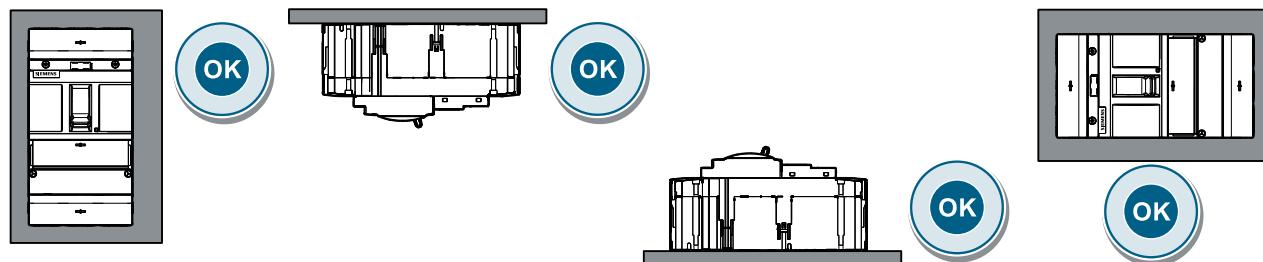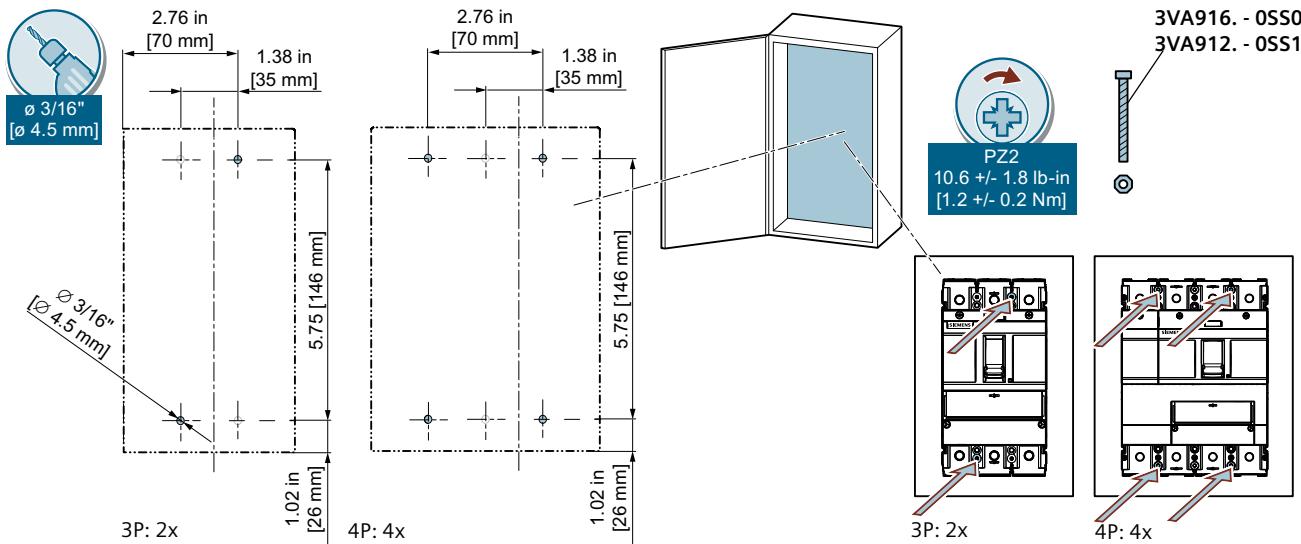

EN

NOTICE

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment, or to provide for every possible contingency in connection with installation, operation, or maintenance. Should additional information be desired, please contact the local Siemens sales office. The contents of this instruction manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment, or relationship. The sales contract contains the entire obligation of Siemens. The warranty contained in the contract between the parties is the sole warranty of Siemens. Any statements contained herein do not create new warranties or modify the existing warranty.

Trademarks - Unless otherwise noted, all names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG or Siemens Industry, Inc. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner.